



УДК 621.7

МОДЕЛИРОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ГОТОВНОСТИ СТАНКА С ЧПУ

Будилин А.А., mazaefff@mail.ru, Авилова Н.В., av170556@rambler.ru

Донской государственный технический университет (ДГТУ), г. Ростов-на-Дону

В данной статье рассматривается математическое моделирование коэффициента готовности станка с ЧПУ на основе марковских цепей. Рассмотрены возможные состояния технологической системы механической обработки: износ (отказ) режущих инструментов и отказ станка с ЧПУ. Проведено оценивание коэффициента готовности станка с ЧПУ на основе реальных данных и предложены методы повышения коэффициента готовности станка с ЧПУ.

Ключевые слова: Коэффициент готовности, надежность, моделирование, механическая обработка.

MODELING THE COEFFICIENT READINESS OF CNC MACHINE.

Budilin A.A., Avilova A.V.

Don State Technical University (DSTU), Rostov-on-Don

This article discusses the mathematical modeling of the availability of a CNC machine based on Markov chains. The possible conditions of the technological system of machining are considered: wear (failure) of cutting tools and the failure of a CNC machine. The CNC machine availability factor has been estimated based on real data and methods have been proposed for increasing the availability of a CNC machine.

Keywords: availability Factor, reliability, modeling, machining.

Целью работы является моделирование и оценивание коэффициента готовности станка с ЧПУ на основе реальных данных и предложение методов повышения коэффициента готовности.

Коэффициент готовности позволит оптимизировать скорости механической обработки и себестоимости изготовления деталей при обработке на станке с ЧПУ. С появлением сложных технических систем возникла необходимость рассматривать надежность как технический параметр, т.е. измерять ее числом. Многие ученые проводили исследования для оптимизации коэффициента готовности [1, 2]. Коэффициент готовности является комплексным критерием надежности, характеризующим соотношение между временем работы и временем простоя оборудования.

Станок с ЧПУ - сложная техническая система, состоящая из n режущих инструментов. Элементы расчета надежности соединены последовательно, т.к. отказ хотя бы одного из них приводит к отказу всей системы механической обработки. Схема расчета надежности станка с ЧПУ представлена на рисунке 1, а граф состояний системы обработки – на рисунке 2.

В результате обработки детали система механообработки может оказаться в следующих состояниях: X_0 - все элементы системы работоспособны, отказы отсутствуют; X_1 - первый режущий инструмент изношен, заменяется, станок с ЧПУ простаивает и т.д.; X_n - n -ный режущий инструмент изношен, заменяется, станок с ЧПУ; X_{n+1} - металлообрабатывающий станок отказал, восстанавливается.

Обозначим: $\lambda_{u1}; \lambda_{u2}; \dots; \lambda_{un}$ - интенсивности отказов первого, второго, n -ного режущих инструментов; λ_{ct1} - интенсивность отказов станка с ЧПУ; $\mu_{u1}; \mu_{u2}; \dots; \mu_{un}$ - интенсивности замены первого, второго, n -ного режущих



A diagram showing a horizontal sequence of five rectangular boxes connected by lines. The boxes are labeled 1, 2, 3, n, and n+1 from left to right. The line enters box 1 from the left and exits box n+1 to the right.

Состояние X_0 - начальное, а остальные состояния - конечные, при попадании системы в одно из них процесс обработки заканчивается, станок с ЧПУ простаивает.

[illegible]

Исследование характеристик надежности систем, формируемых под воздействием потоков отказов и восстановлений, позволяют сделать вывод о том, что сравнительно быстро наступает период установившегося режима, когда вероят-

[illegible]
$$P_1 = \frac{\lambda_{u_1} P_0}{\mu_{u_1}}; P_2 = \frac{\lambda_{u_2} P_0}{\mu_{u_2}}; \dots; P_n = \frac{\lambda_{u_n} P_0}{\mu_{u_n}}; P_{n+1} = \frac{\lambda_{CT1} P_0}{\mu_{CT1}};$$
$$P_0 + \frac{\lambda_{u_1} P_0}{\mu_{u_1}} + \frac{\lambda_{u_2} P_0}{\mu_{u_2}} + \dots + \frac{\lambda_{u_n} P_0}{\mu_{u_n}} + \frac{\lambda_{u_{n+1}} P_0}{\mu_{u_{n+1}}} + \frac{\lambda_{n+m} P_0}{\mu_{n+m}} = 1$$
$$P_0 = \frac{1}{1 + \frac{\lambda_{u_1}}{\mu_{u_1}} + \frac{\lambda_{u_2}}{\mu_{u_2}} + \dots + \frac{\lambda_{u_n}}{\mu_{u_n}} \frac{\lambda_{u_{n+1}}}{\mu_{u_{n+1}}} + \dots + \frac{\lambda_{u_{n+m}}}{\mu_{u_{n+m}}}};$$

Получили

$$P_0 = \frac{1}{1 + \sum_{i=1}^n \frac{a_{ui}}{T_{p_{ui}}} + \sum_{j=1}^n \frac{a_{ctj}}{T_{p_{ctj}}}};$$

$$K_r = P_0 = \frac{1}{1 + \sum_{i=1}^n \frac{a_{ui}}{T_{p_{ui}}} + \sum_{j=1}^n \frac{a_{\tau i}}{T_{p_{\tau i}}}};$$



На станке с ЧПУ завода АО"АОМЗ" обрабатываются детали сложной формы. В составе станка - 10 режущих инструментов: 7 сверл, 1 развертка, 1 зенковка, 1 резец. Время работы режущего инструмента до износа получено расчетным путем и приводится в таблице 1. Время безотказной работы станка - 3000 час; время, необходимое на восстановление, обслуживание и профилактический ремонт станка - 2 час.

Коэффициент готовности равен

$$K_r = \frac{1}{1 + \left[\frac{5}{2158} + \frac{5}{2158} + \frac{5}{210} + \dots + \frac{4}{3193} \right] + \frac{2}{3000} * 10} = 0,94$$

Коэффициент готовности станка с ЧПУ 0,94 свидетельствует о том, что надежность системы механической обработки высокая, т.к. режущие инструменты изготовлены из износостойких материалов. В этом случае высокая стойкость режущих инструментов существенно повышает производительность механической обработки и понижает себестоимость. В таблице 1 представлены исходные данные для расчета коэффициента готовности системы механической обработки.

Таблица 1

Исходные данные для расчета			
Режущий инструмент	a_{ni} , мин	T_{pi} , мин	a_{ni}/T_{pi}
Резец	5	2158	0,0023
Резец	5	2158	0,0023
Резец	5	210	0,0238
Резец	5	485	0,0103
Резец	5	3600	0,0014
Резец	5	572	0,0087
Резец	5	1627	0,0031
Сверло	4	1389	0,002
Зенковка	4	3769	0,0011
Зенкер	4	3193	0,0013
Сумма			0,0563
Ремонт станка с ЧПУ	$a_{ст}$, час	$T_{рст}$, час	$a_{ni}/T_{рст}$
Агрегатный станок 10 позиций	2	3000	0,0067
Сумма			0,0067

Моделирование коэффициента готовности станка с ЧПУ позволит рассчитать оптимальные скорости обработки, определяющие наибольшую производительность и наименьшую себестоимость механической обработки.

Список цитируемой литературы

1. Авилова Н.В.: Оптимизация режимов металлообработки по критериям производительности и себестоимости с учетом контрольных операций: Ростов н/Д, 2003. – С.22
2. Авилова Н.В., Гордиенко Б.И., М Краплин М.А., Сибирский ВВ. Определение оптимальной скорости резания по критериям производительности и себестоимости //СТИН. 2008. №7. С.25-28
3. Зубарев Ю.М.: Основы надежности машин и сложных систем.- СПб.: Лань, 2017.- С.180
4. Клягин В. И. Организация технического обслуживания и ремонта металлорежущих станков с ЧПУ. М.: НИИМАШ, 1997. №10, С.7 — 11